

ОТПЕЧАТАНО 13.05.2014 11:56 UTC

ЗИЗИ ТУБ111 1153

ГГ УННУЗЬУЖ

131145 УУУКЫЛЫ

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НР 10

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

22.04.2014 В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА СПРИГГС ПЕИН(ЮГ РЕСПУБЛИКИ ЛИБЕРИЯ) ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ ВЕРТОЛЕТА МИ-ВАМТ RA-22426, ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ОАО "АВИАКОМПАНИЯ "ЮТЭКС"". ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЭКИПАЖ ВЫПОЛНЯЛ ТРАНСПОРТНО-СВЯЗНОЙ ПОЛЕТ ПО ЗАЯВКЕ МИССИИ ООН В ЛИБЕРИИ. ВЗЛЕТНАЯ МАССА ВЕРТОЛЕТА СОСТАВЛЯЛА 12900 КГ. НА БОРТУ НАХОДИЛИСЬ 9 ПАССАЖИРОВ, ГРУЗ И БАГАЖ. ПО ПОКАЗАНИЯМ ЭКИПАЖА, ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ И ПРИ ВЗЛЕТЕ ЗАМЕЧАНИЙ ПО РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИСТЕМ ВС НЕ БЫЛО. ПОСЛЕ НАБОРА ВЫСОТЫ 150 МЕТРОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛЕТЕ ВСЕ ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖА ОТМЕТИЛИ УДАР (ХЛОПОК) С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ. ПО ИХ ПОКАЗАНИЯМ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОИЗОШЕЛ ОТКАЗ ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ. ПО КОМАНДЕ КВС БОРТМЕХАНИК ВЫКЛЮЧИЛ ПРАВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.

РАССЛЕДОВАНИЕ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОВОДИТСЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ АВИАЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ ЛИБЕРИЯ, ТЮМЕНСКОГО ИТУ ВТ РОСАВИАЦИИ И ОАО "КЛИМОВ".

ПО ЗАПИСИ БОРТОВОГО САМОПИСЦА КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО: ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ ПОСЛЕ ВЗЛЕТА(ОТРЫВА) НА ИСТИННОЙ ВЫСОТЕ 250 МЕТРОВ И СКОРОСТИ 180 КМ/ЧАС ПРОИЗОШЛО ПАДЕНИЕ ОБОРОТОВ(ОТКАЗ) С ЗАБРОСОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫХОДЯЩИХ ГАЗОВ НЕ ПРАВОГО, А ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ. ПРАВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВЫШЕЛ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, ОДНАКО ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 15 СЕКУНД, НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ОШИБОЧНО, БЫЛ ВЫКЛЮЧЕН ЭКИПАЖЕМ. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКИ НА ПОДОБРАННУЮ С ВОЗДУХА ПРОЩАДКУ В СЛОЖНОМ РАЙОНЕ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛЫХ И СТРОЯЩИХСЯ ЗДАНИЙ ВЕРТОЛЕТ СТОЛКНУЛСЯ С УГЛОМ СТРОЯЩЕГОСЯ ДОМА, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОИЗОШЛО ГРУБОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ГРУБОЙ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТ ПОЛУЧИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА, ПРОИЗОШЛО РАЗРУШЕНИЕ КОНЦЕВОЙ БАЛКИ И ПРАВОЙ ОПОРЫ ШАССИ. ПАССАЖИРЫ И ТРИ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА НЕ ПОСТРАДАЛИ. БОРТМЕХАНИК ПОЛУЧИЛ УШИБЫ ГОЛОВЫ И СПИНЫ.

КВС ОКОНЧИЛ ОМСКИЙ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В 1997 ГОДУ, ОБЩИЙ НАЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТАХ 5228 ЧАСОВ, В КАЧЕСТВЕ КВС НА ДАННОМ ТИПЕ 1983 ЧАСОВ.

КОМИССИЕЙ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНЫ К РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. ПРОВЕСТИ РАЗОВУЮ ПРОВЕРКУ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ЗАПИСЬЮ В ФОРМУЛЯРАХ, ОБРАТИВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ, НА ПРОВЕРКУ ХАРАКТЕРИСТИК НАПРАВЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ КОМПРЕССОРА И ИЗНОС РАБОЧИХ ЛОПАТОК ПЕРВОЙ СТУПЕНИ КОМПРЕССОРА.

2. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ ВЕРТОЛЕТОВ НА СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА, ПЕРЕКРЕСТНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИСТЕМ ВЕРТОЛЕТА, А ТАКЖЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ ПОЛЕТА.

3. ПРОРАБОТАТЬ С ЭКИПАЖАМИ ВСЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ РЕЧЕВЫМИ ИНФОРМАТОРАМИ "ГРИ-65" И "АЛМАЗ", ПРИВЕСТИ РЛЗ В СООТВЕТСТВИЕ С ИЗДАВАЕМЫМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ.

ПРЕДЛАГАЮ РУКОВОДИТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСАВИАЦИИ ДОВЕСТИ
ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДО РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАНТОВ ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА, ЭКСПЛУАТАНТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ АВИАЦИОННЫЕ РАБОТЫ, ЭКСПЛУАТАНТОВ
АОН И ЧАСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВС, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ВЕРТОЛЕТЫ, С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
ИЗУЧИТЬ ЕЕ С КОМАНДНО-ЛЕТНЫМ, ИНСТРУКТОРСКИМ, ИНСПЕКТОРСКИМ
СОСТАВОМ, ЧЛЕНАМИ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ.
А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ К РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОМИССИЕЙ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КОНЕЦ ТЕЛЕГРАММЫ. МАСТЕРОВ.
НННН